



WAVIN-LABKO OY

Labkotie 1

36240 KANGASALA

Puh: 020 1285 210

Fax: 020 1285 280

E-mail: tanks@wavin-labko.fi



www.wavin-labko.fi

06/05

65AI02_s

LABKO PT-PIDÄTYSKAIVON KUTISTESUKKATIIVISTEEN VAIHTO KUMITIIVISTEeseen



PT-PIDÄTYSKAIVOJEN KUTISTESUKKATIIVISTEEN VAIHTO KUMITIIVISTEeseen



Poista vanhan kutistesukkatiivisteeseen kiristimet ja leikkaa vanha kutistesukkatiiviste pois täyttöputken ympäriltä.



Katkaise läpivientiyhde n.100 mm korkeudelta PT-kaivon pohjasta. Katkaisu onnistuu puukolla. Puhdista tämän jälkeen PT-kaivon ja täyttöputken pinnat polttoaineesta ja liasta esim. asetonilla tai vastaavalla rasvanpoistoaineella.



Suosittelimme lisätiivistystä PT-kaivon läpiviennin ja täyttöputken väliin esim. Sikaflex PRO3WF tai vastaavalla polttoaineen kestäväällä tiivistemassalla estämään mahdollisesta maan painumisesta tai lämpöliikkeistä aiheutuvat vuodot.



Pujota uusi tiivistekumi täyttöputken ympärille, 4"-putkessa voit käyttää esim. astianpesuainetta täyttöputken liukastamiseen, jolloin tiivistekumi on helpompi asentaa paikalleen.



Paina tiivistekumin yläreuna PT-kaivon läpivientiyhteen yläreunan tasolle. Kiristä tiivistekumin yläpään kiristin. Sikaflex auttaa kumin asettumisessa 3"-putken ympärille. Tiivistä tarvittaessa kaapelien läpiviennit samalla tiivistemassalla.



Asenna tiivistekumin alapäähän kiristin ja kiristä se. Varmista, että PT -täyttökaivon läpivientiyhteen tiivistekumi ei ole rypyssä.



Tiivistekumi 4"-täyttöputken ympärillä.



Varmista kiristimien tiukkuus heti asennuksen jälkeen.